
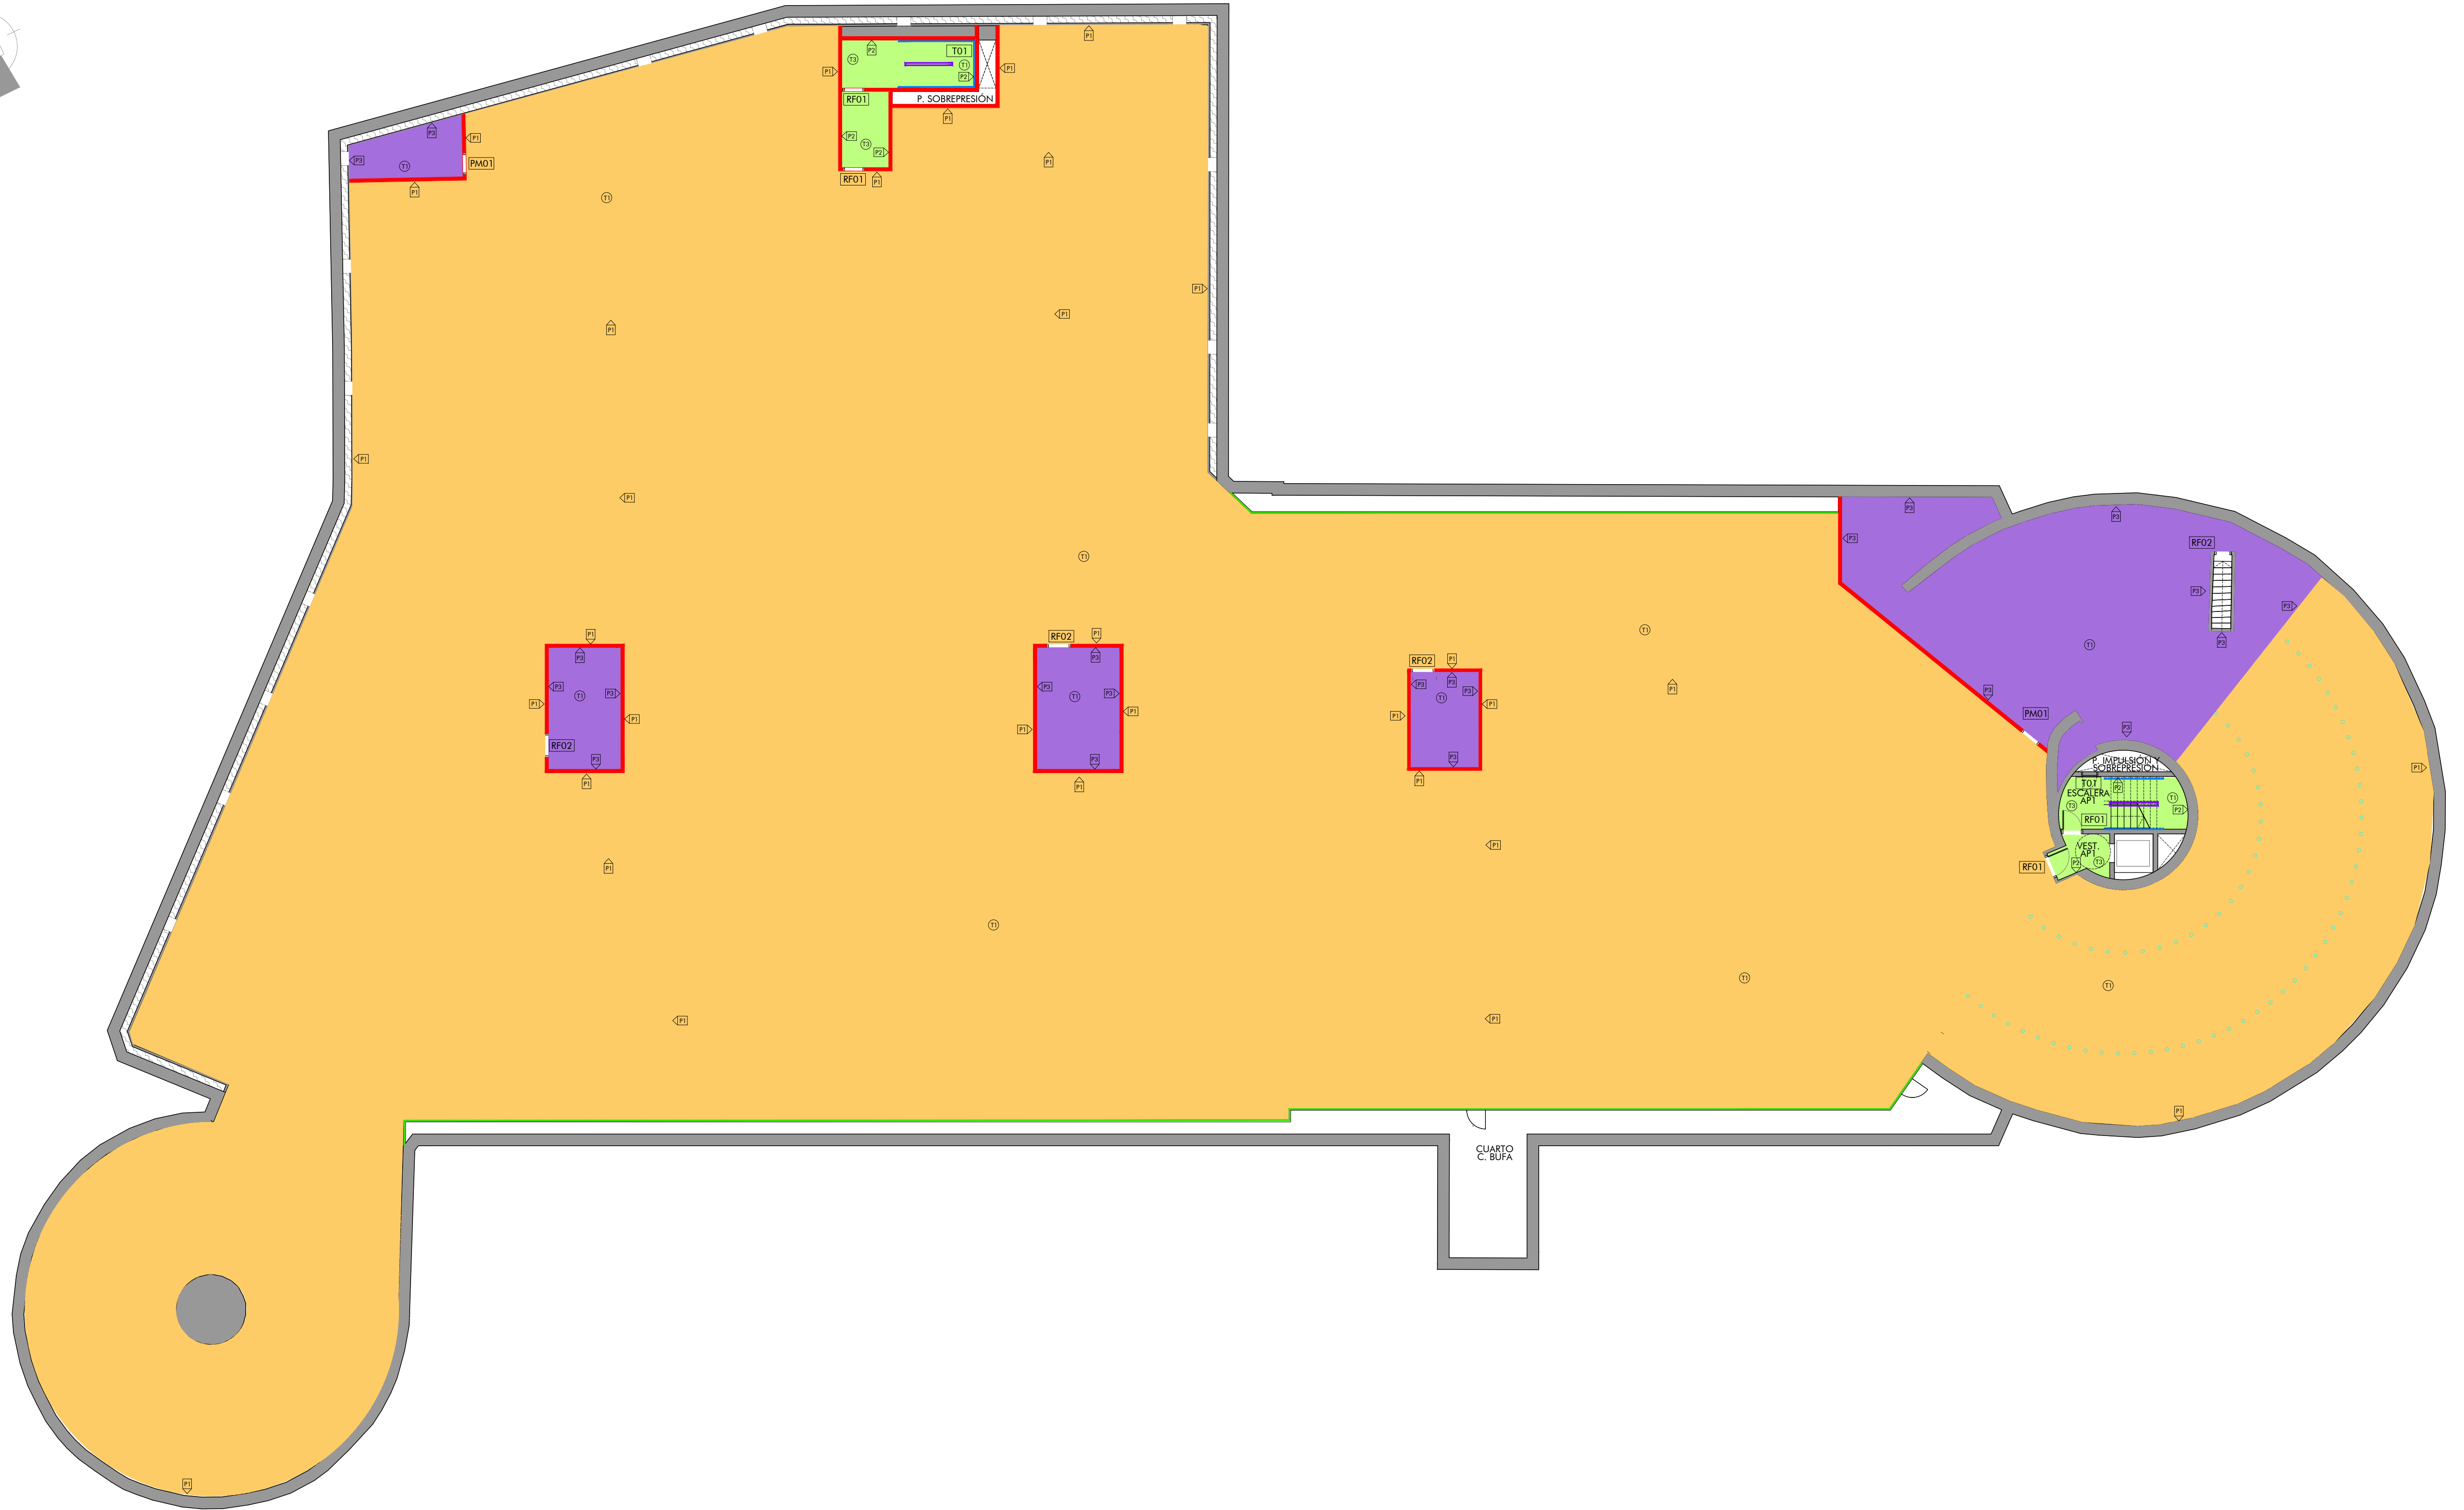


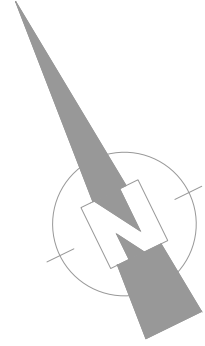

LEYENDA DE SUELOS

- TRABAJOS DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE SUELO CON RESINA EPOXI BICOMPONENTE, NEUTRA, EXENTA DE DISOLVENTES, Rdb 3, PARA LA ZONA DE APARCAMIENTO.
- TRABAJOS DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE SUELO CON HORMIGÓN SEMIPULIDO CON PINTURA EPOXI, Rdb 3, PARA LA ZONA DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE.
- PAVIMENTO CON MORTERO CEMENTOSO AUTONIVELANTE, clasificado como CT-C20-F5, Rdb 3, PARA LA ZONA DE VESTÍBULOS Y OFICINAS.
- INSTALACIÓN DE SUELO DE GRES PORCELÁNICO, Rdb 3, PARA LOS ASEOS.
- BORDILLO DE HORMIGÓN

LEYENDA DE ACABADOS

- P1 SANEADO DE PAREDES Y NUEVA CAPA DE PINTURA PLÁSTICA (DISTINTO COLOR POR PLANTA) SOBRE VELO DE FIBRA DE VIDRIO, EN LA ZONA DEL APARCAMIENTO
- P2 SANEADO DE PAREDES Y NUEVA CAPA DE PINTURA PLÁSTICA, RAL 9010, SOBRE VELO DE FIBRA DE VIDRIO, EN ZONAS DE NÚCLEOS Y ORIGINAS
- P3 SANEADO DE PAREDES Y NUEVA CAPA DE PINTURA PLÁSTICA, RAL 9018, SOBRE VELO DE FIBRA DE VIDRIO, EN ZONAS DE INSTALACIONES Y ALMACENES
- A1 NUEVA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO PORCELÁNICO, EN ZONA DE ASEOS

LEYENDA DE TECHOS

- T1 REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS TECHOS Y VIGAS EXISTENTES EN ZONA DE APARCAMIENTO E INSTALACIONES
- T2 INSTALACIÓN DE NUEVO FALSO TECHO DE BANDEJAS REGISTRABLES
- T3 INSTALACIÓN DE NUEVO FALSO TECHO LISO DE CARTÓN YESO 13mm PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA BLANCA

LEYENDA DE PAREDES

- PARED DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE MEDIO PIE, COMPUESTO POR LADRILLO HUECO DOBLE

LEYENDA DE CARPINTERÍAS

- RF01 PUERTA DE RESISTENCIA AL FUEGO EI₃₀-C5
- RF02 PUERTA DE RESISTENCIA AL FUEGO EI₆₀-C5 UNA HOJA
- RF03 PUERTA DE RESISTENCIA AL FUEGO EI₆₀-C5 DOBLE HOJA
- PM01 PUERTA ABATIBLE DE MADERA DE 80cm
- PM02 PUERTA CORREDERA DE MADERA DE 80cm
- PC01 PUERTA ABATIBLE DE CHAPA DE ACERO 90cm
- PASAMANOS DE SECCIÓN CIRCULAR DE 5cm
- BARANDILLA A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO SOLDADOS ENTRE SÍ
- TRASDOSADO METÁLICO AUTOPORTANTE DE CÁMARA BUFA CON CHAPA DE ACERO ESTIRADO TIPO DEPLOYE
- SOPORTE APARCAMIENTO BICICLETAS
- BIELARDOS FLEXIBLES